

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
командира войсковой части 45017майор А.А. Козлов
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)
" 09 " 09 2025 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 18 от 09.04.25

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 492 от "22" ноября 2024 г. в составе:
 председателя комиссии заместителя командира по тылу - начальника тыла войсковой части 45017 А.Н.Шишко
 (должность) (фамилия, инициалы)
 членов комиссии: командира роты охраны войсковой части 45017 С.Б.Каверина
 (должность) (фамилия, инициалы)
заместителя начальника штаба войсковой части 45017 Э.А.Маркова
 (должность) (фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Внутренних помещений КПП инв. № 77/135

(наименование объекта)

установлено, что : двери на общей площади 10 м2 находятся в неисправном состоянии, нарушена прочность узлов сопряжения переплетов и дверных полотен, зазоры между дверными полотнами и полом превышают 5 мм; ПВХ перегородки площадью 20,5 м2, находятся в неисправном состоянии, отсутствуют плотности притворов к стенам, полу, креплению находятся в неисправном состоянии, зазоры в створах и притворах оконных переплетов к перегородкам более 5 мм, герметичность остекления и притворов створных элементов нарушена ввиду значительного износа и старения; деревянные перегородки площадью 18,3 м2 имеют механические повреждения, наблюдается расслоение древесины; бетонный пол из керамической плитки ГРЕС на общей площади 47,3 м2 имеет трещины, выбоины, что мешает проводить очистку от грязи, влаги; деревянный пол на общей площади 47,3 м2 прогнил; наблюдается частичное разрушение штукатурки стен на площади 179,44 м2; виды следы крошения рассыпания стен из ГКЛ на площади 19,14 м2; на площади 66,5 м2 бетонного потолка наблюдаются сколы, выбоины; трубопровод системы отопления, радиаторы батареи отопления повреждены глубокой коррозией; водопровод поврежден глубокой коррозией; в системе канализации чугунный трубопровод поврежден глубокой коррозией, имеет сколы, отсутствует полный доступ к ревизии трубопровода канализации; керамический умывальник имеет трещины, сколы; водопроводный смеситель не держит давление воды; люминисцентные светильники в количестве 18 шт. морально устарели, требуют замены на энергосберегающие; электрическая сеть на ввиду длительной эксплуатации имеет механические повреждения, разрушение изоляции, щиток осветительный поврежден коррозией, автоматы защиты. Необходимо выполнить текущий ремонт согласно перечня ремонтных работ (прилагается).

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: нет

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: нет.

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Председатель комиссии Заместитель командира по тылу - начальник тыла войсковой части 45017ПОДПОЛКОВНИК

(должность)

(подпись)

А.Н.Шишко

(И. О. Фамилия)

члены комиссии: Командир роты охраны войсковой части 45017ст. лейтенант

(должность)

(подпись)

С.Б.Каверин

(И. О. Фамилия)

Заместитель начальника штаба войсковой части 45017капитан

(должность)

(подпись)

Э.А.Марков

(И. О. Фамилия)

Инженер 1 группы 1 отдела ГУ "Минское ЭУ ВС"

(должность)

(подпись)

(И. О. Фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	M2	10	
2	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	M2	5,4	
3	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	M2	5,4	
4	РАЗБОРКА ПВХ ПЕРЕГОРОДОК	M2	20,49	
5	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК АЛЮМИНИЕВЫХ	M2	27	
6	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК	M2	18,28	
7	УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 150 ММ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	M2	18,28	
8	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 100 ММ	M2	18,28	
9	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	M2	120	
10	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ	M2	142,88	
11	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН	M2	179,44	
12	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	M2	179,44	
13	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	M2	22,88	
14	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ	M	87,2	
15	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	M2	47,29	
16	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ	M2	47,29	
17	РАЗБОРКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	M2	19,1	
18	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ	M3	4,775	
19	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА СВЫШЕ 20 М2	M2	66,39	
20	НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ	M2	66,39	
21	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	M2	66,39	
22	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	M2	66,39	
23	УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА КЛЕЮ	M	69	
24	РАЗБОРКА СТЕН ИЗ ГКЛ	M2	19,14	
25	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 X 600 ММ	M2	66,5	
26	УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА	M	81,26	
27	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	M2	18,54	
28	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	M2	18,54	
29	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ: ПЬЕДЕСТАЛОВ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ.	1	
30	СМЕНА УМЫВАЛЬНИКОВ	ПРИБОР	1	
31	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ	ШТ.	1	
32	СМЕНА УНИТАЗОВ ТИПА "КОМПАКТ"	ПРИБОР	1	
33	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ МАССОЙ ДО 80 КГ, ДО 10 СЕКЦИЙ	ШТ.	8	
34	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ДЛИНОЙ ДО 1700 ММ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ТРУБОПРОВОДАМ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ШТ.	8	
35	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	M	67,9	
36	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ВРЕЗКА	1	

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	67	
38	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	67	
39	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	2	
40	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	2	
41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	2	
42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	2	
43	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ВРЕЗКА	2	
44	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ВРЕЗКА	2	
45	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	ШТ.	18	
46	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 4	ШТ.	18	
47	СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ.	8	
48	СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ.	50	
49	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ ² В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ (ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	М	170	
50	ЗАМЕНА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫХ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ	ШТ.	1	
51	ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	М	30	
52	ЗАДЕЛКА НА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКАХ БОРОЗД ГЛУБИНОЙ ДО 40 ММ, ШИРИНОЙ 100 ММ	М	30	
53	УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК НА ОКНА	М2	6	

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

ПОДПОЛКОВНИК
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ
КАПИТАН

А.Н.Шипко
С.Б.Каверин
Э.А.Марков

Код по ОКУД

Войсковая часть 45017

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности

командира войсковой части 45017

майор

А.А.Козлов

(И.О. Фамилия)

(должность)

(подпись)

" 09 " 09.04.25 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 20 от 09.04.25

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 492 от "22" ноября 2024 г. в составе:
 председателя комиссии заместителя командира по тылу - начальника тыла войсковой части 45017 А.Н.Шишко
 (должность) (фамилия, инициалы)

членов комиссии: командира роты охраны войсковой части 45017 С.Б.Каверина
 (должность) (фамилия, инициалы)

заместителя начальника штаба войсковой части 45017 Э.А.Маркова
 (должность) (фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Кровли КПП инв. № 77/135

(наименование объекта)

установлено, что : в результате длительной эксплуатации, кровля пришла в негодное состояние и потеряла свой внешний вид; на площади 143,6 м2 наблюдается загнивание и частичное разрушение обрешетки, контробрешетки; кровельное покрытие из металлочерепицы пришло в негодное состояние, на площади 143,6 м2 наблюдается повреждение листов, смещение отдельных элементов, недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровли к обрешетке, пароизоляционное покрытие отсутствует; коньковая планка протяженностью 33,96 м повреждена глубокой коррозией.

Необходимо выполнить текущий ремонт согласно перечня ремонтных работ (прилагается).

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются
 (перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: нет.

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Председатель комиссии Заместитель командира по тылу - начальник тыла войсковой части 45017

ПОДПОЛКОВНИК

(должность)

(подпись)

А.Н.Шишко

(И. О. Фамилия)

члены комиссии: Командир роты охраны войсковой части 45017

ст. лейтенант

(должность)

(подпись)

С.Б.Каверин

(И. О. Фамилия)

Заместитель начальника штаба войсковой части 45017

капитан

(должность)

(подпись)

Э.А.Марков

(И. О. Фамилия)

Инженер 1 группы 1 отдела ГУ "Минское ЭУ ВС"

(должность)

(подпись)

(И. О. Фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	ДЕМОНТАЖ КОНЬКОВЫХ ПЛАНК	М	33,96	
2	ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА С СОХРАНЕНИЕМ	100 М2	1,436	
3	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100 М2 КРО	1,436	
4	УСТРОЙСТВО КОНТР ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100 М2	1,436	
5	УСТРОЙСТВО ПАРО-ВЕТРОЗАЩИТНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	100 М2 ИЗО	1,436	
6	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100 М2	1,436	
7	ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРЕПАРАТОМ "БАН" ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОБР	1,436	
8	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М2	1,436	
9	УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,3396	

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

ПОДПОЛКОВНИК

СТ. ЛЕЙТЕНАНТ

КАПИТАН

А.Н.Шинко

С.Б.Каверин

Э.А.Марков

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности

командира войсковой части 45017

майор

(должность)

" 09 "

(подпись)

А.А. Козлов

(И.О. Фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1/19 от 09.04.25

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 492 от "22" ноября 2024 г. в составе:
 председателя комиссии заместителя командира по тылу - начальника тыла войсковой части 45017 А.Н.Шишко
 (должность) (фамилия, инициалы)

членов комиссии: командира роты охраны войсковой части 45017 С.Б.Каверина
 (должность) (фамилия, инициалы)

заместителя начальника штаба войсковой части 45017 Э.А.Маркова
 (должность) (фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

КПП инв. № 77/135

(наименование объекта)

установлено, что : крыльцо входов имеет многочисленные повреждения, ступени имеют выбоины, сколы, трещины, на площади 45,22 м2 имеется отслоившаяся битая бетонная плитка; металлические двери в количестве 4 шт. на общей площади 11,88 м2 находятся в неисправном состоянии, нарушена прочность узлов сопряжения переплетов и дверных полотен, зазоры между дверными полотнами и полом превышают 5 мм, наблюдается коррозия дверных полотен; окна суммарной площадью 20,16 м2, находятся в неисправном состоянии, отсутствуют плотности притворов оконных переплетов, креплении приборов запираания находятся в неисправном состоянии, зазоры в створах и притворах оконных переплетов более 5 мм, ослаблено крепление оконных блоков к стенам, герметичность остекления и притворов створных элементов нарушена ввиду значительного износа и старения, что приводит к значительным тепловпотерям; водосточные желоба на протяженности 41 м, водосточные трубы протяженностью 14,8 м из оцинкованной стали имеют следы коррозии и механические повреждения, что не обеспечивает полноценный отвод атмосферных осадков с кровли здания; штукатурное покрытие фасада на площади 184 м2 имеет многочисленные повреждения, осыпания штукатурки. Необходимо выполнить текущий ремонт согласно перечня ремонтных работ (прилагается).

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: нет

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: нет.

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Председатель комиссии Заместитель командира по тылу - начальник тыла войсковой части 45017ПОДПОЛКОВНИК

(должность)

(подпись)

А.Н.Шишко

(И.О. Фамилия)

члены комиссии: Командир роты охраны войсковой части 45017ст. лейтенант

(должность)

(подпись)

С.Б.Каверин

(И.О. Фамилия)

Заместитель начальника штаба войсковой части 45017капитан

(должность)

(подпись)

Э.А.Марков

(И.О. Фамилия)

Инженер 1 группы 1 отдела ГУ "Минское ЭУ ВС"

(должность)

(подпись)


(И.О. Фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ	М2	45,22	
2	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	15,7	
3	БЕТОНИРОВАНИЕ СТУПЕНЕЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ	100 М3	0,157	
4	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТУПЕНЕЙ	М2	12	
5	АРМИРОВАНИЕ БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ	Т	1,57	
6	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ	М2	38,33	
7	ОБРАМЛЕНИЕ СТУПЕНЕЙ УГОЛКОМ	М	52,8	
8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	М	1,8	
9	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	М2	11,88	
10	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ В ПРОЕМАХ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	М2	1,8	1 шт. 2×0,9
11	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПРОЕМЫ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ДВЕРНОГО БЛОКА СВЫШЕ 3,0 М2	М2	10,08	3 шт. 1,4×2,4
12	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ	ШТ	4	
13	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	М2	1,8	
14	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3 М2	М2	10,08	
15	КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТОЛЩИНОЙ 375 ММ, ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	0,9	
16	ДЕМОНТАЖ ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМАХ КИРПИЧНЫХ СТЕН С СОХРАНЕНИЕМ	М2	20,16	
17	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	М	14,4	
18	ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	М	14,4	
19	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ И ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ БЛОКА ДО 1 М2	М2	13,44	
20	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ И ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ БЛОКА ДО 2 М2	М2	4,48	
21	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ	М	96	
22	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК С ЗАДЕЛКОЙ ШВОВ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ	М	14,1	
23	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	14,1	
24	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	М2	19,28	
25	ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ РАЗМЕРОМ 600 Х 600 ММ НА КЛЯММЕРАХ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	М2	184	
26	УСТАНОВКА КАПЕЛЬНИКА	М	62,5	
27	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М2	10,2	
28	ДЕМОНТАЖ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ С СОХРАНЕНИЕМ	М	14,8	
29	ДЕМОНТАЖ ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ С СОХРАНЕНИЕМ	М	41	
30	УСТАНОВКА КАПЕЛЬНИКА	М	41	
31	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	М	41	
32	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	М	14,8	
33	ПОДШИВКА ИЗ СОФИТА С КРЕПЛЕНИЕМ К ОДНОУРОВНЕВОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	М2	16,4	
34	УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ	М	36	

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

ПОДПОЛКОВНИК
ст. лейтенант
капитан

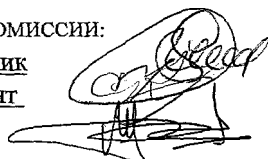

А.Н.Шипко
С.Б.Каверин
Э.А.Марков