

**Общество с ограниченной ответственностью
«ПС-сервис»**

Юридический адрес: ул. 3-го Интернационала, 199, каб.10
222514, г. Борисов, Минская область, Республика Беларусь

Тел./факс: +375 177 900198
e-mail: service@pozhsnab.com

15.12.2025 № 172

Диагностическое заключение

В результате проведения диагностики гидравлического аварийно-спасательного инструмента HOLMATRO, было выявлено:

1. Гидравлическая насосная станция Holmatro SR20PC2 серийный №01186389НН (ПАСЧ №3 г. Борисов) – выявлено подтекание гидравлической жидкости через быстросъёмные муфты для присоединения гидравлического шланга. Необходимо произвести замену быстросъёмных муфт, а также произвести техническое обслуживание насосной станции с заменой гидравлической жидкости.

2. Гидравлический комбининструмент СТ 4150 (ПАСЧ №3 г. Борисов) – наблюдается течь гидравлической жидкости в месте присоединения рукояти с корпусом инструмента. Необходимо заменить ремкомплекты уплотнительных колец ручки и манжет. Рекомендуем провести техническое обслуживание.

3. Ручной гидравлический комбининструмент НСТ 4120 серийный №01186389НН (ПАСП №11 г. Жодино) – наблюдается наличие воздуха в гидравлической системе и подтекание гидравлической жидкости со стороны лезвий и рукояти инструмента. Необходимо заменить ремкомплект уплотнительных колец и манжет. Рекомендуем провести техническое обслуживание.

4. Гидравлический шланг Holmatro (ПАСЧ №2 гп. Плещеницы) – наблюдается подтекание быстросъёмных муфт. Необходимо заменить быстросъёмные муфты.

5. Ручной гидравлический комбининструмент НСТ 4120 серийный №1251294НН (ПАСП №1 г. Молодечно) – наблюдается наличие воздуха в гидравлической системе и подтекание гидравлической жидкости со стороны рукояти инструмента. Также отсутствуют комплектующие рукояти. Необходимо заменить ремкомплект уплотнительных колец, манжет инструмента и комплектующих рукояти. Рекомендуем провести техническое обслуживание.

6. Гидравлический шланг Holmatro (ПАСЧ №1 г. Несвиж) – наблюдается подтекание быстросъёмных муфт. Необходима замена быстросъёмных муфт.

7. Гидравлический домкрат Holmatro RA 4331С серийный №1194878НН (ПАСП №13 аг. Залужье) – наблюдается течь гидравлической жидкости через уплотнительные соединения. Необходимо заменить ремкомплект уплотнительных колец и манжет, а также замена стопорного кольца. Рекомендуем провести техническое обслуживание.

8. Ручной гидравлический комбинированный инструмент НСТ 4120 серийный №1213269НН (ПАСП №1 г. Столбцы) – наблюдается наличие воздуха в гидравлической системе и подтекание гидравлической жидкости со стороны рукояти инструмента. Необходимо заменить ремкомплект уплотнительных колец и манжет инструмента. Рекомендуем провести техническое обслуживание.

9. Гидравлическая насосная станция Holmatro DPU 61 DC серийный №0174963 – наблюдается течь гидравлического масла через быстросъемные муфты гидравлических шлангов, входящих в комплект станции. Необходима замена быстросъемных муфт. Рекомендуем произвести техническое обслуживание насосной станции.

10. Ручной гидравлический комбинированный инструмент НСТ 4120 серийный №1155998НН (ПАСП №11 г. Червень) – наблюдается подтекание гидравлической жидкости со стороны лезвий и рукояти инструмента, а также износ плунжера (поршня) насоса. Отсутствие комплектующих рукояти. Необходимо заменить ремкомплект уплотнительных колец и манжет инструмента, ремкомплект насосной части и комплектующих рукояти. Рекомендуем провести техническое обслуживание.

Стоимость восстановительного ремонта с проведением ТО будет предоставлена дополнительно.

Директор ООО «ПС - сервис»



Ю.В. Крюков