

ОДО "БЕЛМЕДСЕРВИС"

ул. Карбышева, 48/2,
220119, Минск,
Республика Беларусь
тел.: (017) 281 25 98, 281 22 68
факс: (017) 281 25 69

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Наименование учреждения здравоохранения:

ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» УД Президента Республики
Беларусь.
г. Ждановичи

Тип оборудования:

Анализатор ABL 800 FLEX, Радиометр, Дания (КДЛ)

Дата ввода в эксплуатацию и серийный номер:

I902-754R1752N002, инв. №01350228

I902-754R2496N002, инв. №01350184

Обследованием установлено следующее:

В анализаторах ABL800FLEX параметры электролитов, рСО₂, Са при измерениях пробы не дают измерения (по калибровке чувствительность и статус по параметрам ниже нормы) что не соответствует техническим условиям производителя.

Причина обнаруженного дефекта – дефект (износ) референтного электрода, рСО₂ электрода, Са электрода в результате длительной эксплуатации.

ВЫВОДЫ:

- В анализаторе ABL 800 FLEX необходимо заменить
945-603 Референтный электрод E1001=1шт. *инв 01350228*
945-612 Рсо₂ электрод E788=1шт. *инв 01350228*
945-616 Са электрод E303=1шт. *инв 01350184*

Представитель ОДО «БЕЛМЕДСЕРВИС»

Вед. инженер-электроник

Адашкевич И.А.
Адашкевич И.А.

Начальник ОДО  *Р.А. 1994*