

ТК776/0301: задвижка Ду80 -3шт.; Ду100-1шт.; Ду150-2шт.; дренаж Ду40 -2шт.; Ду20 -3шт.; Ду32-1шт., воздушники Ду15 -2шт. -удовлетворительное состояние замене не подлежат;  
ТК776/0606: шаровые краны Ду80 -2шт.; Ду50 -2шт. - удовлетворительное состояние , замене не подлежат.

ТК776/0607 - ТУ (приборы учета) на балансе ЖКХ Первомайского р-на

ТК776/0201: шаровые краны Ду100 -2шт.; задвижки Ду100 -2шт.; дренаж Ду32 -2шт.; воздушники Ду32 -2шт.-удовлетворительное состояние , замене не подлежат.

ТК776/0101: дренаж Ду25 -4шт. -неудовлетворительное состояние , подлежат замене.

ТК776/0102 : задвижки Ду50 -4шт.-демонтировать и монтаж новой запорной арматуры не предусматривать.

ТК776/0103 : задвижки Ду40 -2шт. - демонтировать и монтаж новой запорной арматуры не предусматривать ( к грп).

ТК 77601: задвижка Ду200 -2шт.; Ду250-2шт.; дренаж Ду100 -2шт.; Ду50 -2шт. - неудовлетворительное состояние , подлежат замене.

ТК77602: арматура отсутствует.

ТК 77603: шаровые краны Ду100 -2шт. -удовлетворительное состояние , замене не подлежат; дренаж Ду40 -2шт.- неудовлетворительное состояние , подлежат замене.

ТК 77604: задвижка Ду200 -2шт. ; дренаж Ду40 -2шт. -неудовлетворительное состояние , подлежат замене.

ТК 77605: задвижка Ду150 -1шт. ; Ду100 -1шт. ; дренаж Ду50 -2шт. - демонтировать и монтаж новой запорной арматуры не предусматривать. Дренаж Ду50 -2шт. - неудовлетворительное состояние , подлежат замене.

ТК 77606: задвижка Ду200 -2шт.; Ду100 -1шт.; Ду80 -1шт. - неудовлетворительное состояние , подлежат замене. Задвижка Ду50 -4шт. - демонтировать и монтаж новой запорной арматуры не предусматривать.

ТК 77607 :смотровая (арматура отсутствует).

ТК 77608: шаровые краны Ду150 -2шт.; Ду80 -3шт.; Ду76 -1шт.; Ду125 -1шт.; Ду100 -1шт.; дренажи Ду20 -2шт.; Ду25 -2шт. - удовлетворительное состояние , замене не подлежат.

ТК 77609: задвижка Ду80 -2шт.; Ду50 -2шт.- неудовлетворительное состояние , подлежат замене.

ТК 77610: задвижка Ду150 -2шт.; Ду80 -5шт.; Ду100 -1шт.; Ду50 -2шт.- неудовлетворительное состояние , подлежат замене.

ТК 77611: задвижка Ду80 -4шт.; Ду50 -2шт., дренажи Ду32 -2шт.; Ду15 -2шт. - неудовлетворительное состояние , подлежат замене.

Воздушники и дренажи, врезанные в трубопровод, проложенного на эстакаде находятся в неудовлетворительном состоянии подлежат замене.

В ж/д :

Ул.Гуртьева 22: задвижки Ду150-2шт.; Ду100-1шт.; Ду80-1шт.-неудовлетворительное состояние , подлежат замене .

Наличие дренажного приемка в т/камерах: - имеется.

**Наличие приборов учета на транзитных трубопроводах - отсутствуют.**

Повреждаемость — 10.06.2020г. -по Т1 ремхмут (ТК 77610-ТК 77611) ; 10.06.2021г. по Т1Т2 (ТК 77608 - ТК 77609) вставка по 2,1м-2шт.; 10.06.2021г. в ТК 776/0102 по Т2 вставка 1,2м .

Состояние канала и плит перекрытия - удовлетворительное

Состояние трубопроводов: коррозия

Состояние сальниковых компенсаторов: нет

Причина повреждения плит перекрытий -