

Код по ОКУД

**ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 25819**

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности  
командира войсковой части 25819  
подполковник А.В.Макаревич

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

2026 г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

№ 108

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 26 от " 15 " января 2026 г. в составе:  
председателя комиссии зам.командира по тылу подполковника Сядуры Д.Н.

(должность) (фамилия, инициалы)

членов комиссии: начальника хранилища роты МО ст.прапорщика Красовского Д.Л.

(должность) (фамилия, инициалы)

инженера по ОЭ и РЗ и С Савчук Е.К.

(должность) (фамилия, инициалы)

инженера ГУ "Барановичское ЭУ ВС" Козел Л.П.

(должность) (фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ХРАНИЛИЩЕ ЗИП ИНВ.№ 1/234 ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 25819**

(наименование объекта)

Деревянные воротные заполнения, наружный дверной блок и внутренние дверные заполнения в результате длительной эксплуатации пришли в неудовлетворительное состояние: утратили свои эксплуатационные способности и не соответствуют нормам, а именно: имеются истертость полотен, щели в притворах по периметру коробов, механические повреждения (сколы, царапины). Требуют замены на: металлический дверной блок (утепленный) с ручкой-скобой, замком врезным и с устройством наличника и на внутренние металлические двери в количестве 11 штук с ручкой-скобой, замком врезным и с устройством наличника.

Оконные блоки в количестве 24 штук, слуховые окна в количестве 2 штук в результате длительного срока эксплуатации пришли в негодное состояние, требуют замены на окна ПВХ площадью 62,79 м2 с герметизацией мест примыканий оконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03м 166,6 м/п и устройством отливов из оцинкованной стали шир. 250мм длиной 34 м/п. Внутренняя отделка помещений устарела, требует мероприятий по восстановлению полов, потолков, стен. Электропроводка выслужила установленные сроки службы и требуется ее замена. Также необходимо заменить выключатели, розетки, светильники.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации 2026 г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ август-октябрь 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 60 р.д.

Председатель комиссии: зам.командира по тылу подполковник

(должность)

Д.Н.Сядура

(инициалы, фамилия)

члены комиссии: начальник хранилища роты МО ст.прапорщик

(должность)

Д.А.Красовский

(инициалы, фамилия)

инженер по организации эксплуатации и РЗ и С

(должность)

Е.К.Савчук

(инициалы, фамилия)

инженер ГУ "Барановичское ЭУ ВС"

Л.П.Козел