

Код по ОКУД

**ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 25819**

(наименование организации)



**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

№ 109

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 26 от " 15 " января 2026 г. в составе:  
 председателя комиссии зам.командира по тылу подполковника Сядуры Д.Н.

(должность) (фамилия, инициалы)

членов комиссии: заведующего складом Ульяновой И.А.

(должность) (фамилия, инициалы)

инженера по ОЭ и РЗ и С Савчук Е.К.

(должность) (фамилия, инициалы)

инженера ГУ "Барановичское ЭУ ВС" Козел Л.П.

(должность) (фамилия, инициалы)

**Объект: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КАЗАРМЫ ИНВ. № 1/238 ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 25819**

(наименование объекта)

установлено, при обследовании внутренней отделки: потолков, стен, полов, откосов выявлено, что в результате длительной эксплуатации здания внутренняя отделка устарела и требует мероприятий по ее восстановлению.

Двери - внутренние и наружные дверные заполнения находятся в неудовлетворительном состоянии, утратили свои эксплуатационные способности и не соответствуют нормам, а именно: имеются истертость дверных полотен, щели в притворах по периметру коробок, механические повреждения (сколы, царапины). Необходимо заменить их с отделкой откосов на входные металлические утепленные двери с замками врезными, ручкой скобой в количестве 3 штук и доводчиками; на 1 металлическую внутреннюю дверь с окошком, врезным замком и ручкой скобой; на двери ПВХ в количестве 15 шт. с установкой наличников. Произошло загнивание элементов оконных коробок, разбухание переплетов, растрескалась и отпала промазка фальцев переплетов и рам, оконные приборы неисправны. Необходимо произвести: окно в количестве 1 шт. заменить на двух или более камерное окно из ПВХ с устройством отлива из оцинкованной стали, заменить 1 стеклопакет, произвести герметизацию мест примыканий оконных блоков из ПВХ к стенам. Электропроводка выслужила установленные сроки службы. Необходимо произвести замену электропроводки, розеток, выключателей, светильников. Заменить трубы водопровода и канализации, сантехническое оборудование, установить перегородки (кабины) из ПВХ в душевом помещении и в санузле. Произвести устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200,208 мм по металлическому каркасу, заменить металлический люк.

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, лопьки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки симетной документации

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ июль-октябрь 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 64 р.д.

Председатель комиссии зам.командира в/ч 25819 по тылу п/п-к Д.Н.Сядура  
 (должность) (инициалы, фамилия)

члены комиссии: заведующий складом И.А.Ульянова  
 (должность) (инициалы, фамилия)

инженер по организации эксплуатации и РЗ и С Е.К.Савчук  
 (должность) (инициалы, фамилия)

инженер ГУ "Барановичское ЭУ ВС" Л.П.Козел  
 (должность) (инициалы, фамилия)