

Код по ОКУД

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 25819

(наименование организации)



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 104

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 26 от "15" января 2026 г. в составе:

председателя комиссии зам.командира по тылу подполковника Сядуры Д.Н.

(должность)

(фамилия, инициалы)

членов комиссии:

начальника цеха (ремонта РАВ и СПВ) майора Хилимановича Р.Ю.

(должность)

(фамилия, инициалы)

инженера по ОЭ и РЗ и ССавчук Е.К.

(должность)

(фамилия, инициалы)

инженера ГУ "Барановичское ЭУ ВС"Козел Л.П.

(должность)

(фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЦЕХА № 2 ИНВ. № 1/222 ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 25819

(наименование объекта)

установлено, что в результате длительной эксплуатации здания карнизные свесы проржавели, деформировались отдельными местами. Необходимо: заменить карнизные свесы, произвести ремонт мягкой кровли, разборку кровли из листов асбестоцементных с устройством кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра, устройством обрешетки с антисептированием изделий из древесины; произвести подшивку карниза профилированным листом по деревянному каркасу, устройству отливов из оцинкованной стали с односторонним полимерным покрытием шир. (RAL 8017) шир. 20см (на цоколь). По причине разрушения кирпичной кладки отдельными местами стен фасада произвести ремонт лицевой поверхности фасада, ремонт штукатурки стен фасада, улучшенную штукатурку стен фасада по сетке без устройства каркаса с предварительным грунтованием, нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3мм) по оштукатуренным наружным поверхностям с предварительным грунтованием и последующей окраской; обшивку стен профлированным листом по металлическому каркасу; ремонт наружных оконных откосов с дальнейшим окрашиванием по подготовленным поверхностям; ремонт цоколя с предварительной очисткой его от битумной окраски с армированием стеклосеткой и дальнейшим окрашиванием; ремонт отмостки отдельными местами; заменить ворота на новые распашные неутепленные с калиткой (р-р 900*2000) под навесной замок с запорными устройствами и ограничителями; произвести окраску металлических конструкций; заменить две вентиляционные решетки.

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки симетной документации

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ август-ноябрь 2026 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 84 р.д.

Председатель комиссии зам.командира в/ч 25819 по тылу п/полковник

(должность)

Д.Н.Сядура
(инициалы, фамилия)

члены комиссии:

начальник цеха (ремонта РАВ и СПВ) майор

(должность)

Р.Ю.Хилиманович
(инициалы, фамилия)инженер по организации эксплуатации и РЗ и С

(должность)

Е.К.Савчук
(инициалы, фамилия)инженер ГУ "Барановичское ЭУ ВС"Л.П.Козел