



НП ООО «ИНИТОР»
220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 36/1, офис 229В
тел. (+375 17) 356-99-80, факс (+375 17) 356-86-35
<http://www.initor.by>, e-mail: info@initor.by
УНП 100052619, ОКПО 14577660

р/с BY27BPSB30121088380159330000 в Дополнительном
офисе № 701 на Чкалова Региональной дирекции № 700
по Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк»,
220039, г. Минск, ул. Чкалова 18/1, BIC SWIFT BPSBBY2X..

07.06.2025 года

Учреждение здравоохранения «10-я городская
клиническая больница»

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 21

В рамках проведения работ по техническому обслуживанию (ТО) оборудования по договору № 143 от 30 апреля 2025 года, специалистом нашего предприятия осмотрен озонатор «ЭРГО» модель П.

Результаты диагностики и частичной разборки прибора:

- озонатор «ЭРГО» модель «П», заводской № 0410140105 не синтезировал озон, из-за выхода из строя блока синтеза озона (БСО);

Разборка дефектного БСО показала, что не пригодны к использованию 20 (двадцать) элементов БСО, планки 15 (пятнадцать) из-за термических повреждений.

Предположительные причины:

- предъявленный озонатор «ЭРГО» модель П (заводской № 0410503120) отказал из-за попадания в БСО посторонних включений (пыль, влага).

Необходимо выполнить – разборку, ремонт, проверку технического состояния элементов БСО, сборку, инструментальный контроль параметров озонатора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: предъявленное оборудование подлежит ремонту.

- необходима замена:

№	Наименование	Кол-во
1	Плата БСО «П»	20 шт.
2	Планка БСО «П»	15 шт.
3	Этикетка на ПУ	1 шт.
4	Предохранитель	1 шт.

Запасные части, подлежащие замене, по информации производителей - драгоценных металлов не содержат.

Экземпляр дефектного акта Заказчику вручен.

Директор



В.В. Гришин