

АКТ

комиссионного обследования технического состояния электроустановок

«10» 07 2016 г.

Комиссия в составе:

от Минского района электрических сетей филиала «Минские электрические сети»
РУП «Минскэнерго»:

Председатель: - Начальник Минского РЭС Мартинович В.М.

Члены комиссии: - Главный инженер Минского РЭС Марцелев Д.О.

от передающей стороны: УП «ЭКОРЭС»:

- Главный механик Сухой Ю.И.

- Мастер СМиЭ Конопелько А.М.

Проведено обследование электроустановок, предъявляемых к передаче на баланс
РУП «Минскэнерго» и установлено:

1. К передаче предъявляются следующие электроустановки (наименование,
краткая техническая характеристика, год строительства):

КВЛ-10 кВ №8 ПС Сосны на участке: ТП №775 – БКТПБ №21;

КЛ-10 кВ №16 ПС Сосны на участке: ТП №775 – ТП №212.

Техническое состояние электроустановок:

удовлетворительное /неудовлетворительное (перечень дефектов прилагается)
(ненужное зачеркнуть)

2. Диагностика и испытания:

не требуется / требуется (перечень прилагается)
(ненужное зачеркнуть)

3. Техническая документация:

принята в полном объеме / не принята (перечень недостающей прилагается)
(ненужное зачеркнуть)

4. Предложения комиссии:

возможна приемка на баланс / устранить замечания до «__» __ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Председатель комиссии:

- Начальник МРЭС

Члены комиссии:

- Главный инженер МРЭС

От передающей стороны УП «ЭКОРЭС»:

✓ Главный механик

- Мастер СМиЭ

Мартинович В.М.

Марцелев Д.О.

Сухой Ю.И.

Конопелько А.М.


Перечень дефектов

КВЛ-10 кВ №8 ПС Сосны на участке: ТП №775 – БКТПБ №21:

1. На СР-70, СР-433, СР-434, СР-154, СР-155, СР-337 требуется покраска труб РЛНД 10 кВ, покраска заземления СР (зелено-белый цвет), нанесение диспетчерских надписей на приводы РЛНД 10 кВ.
2. В пролётах опор № 13-41 отсутствует фон, нумерация опор ВЛ 10 кВ, знаки по электробезопасности.
3. На опорах №15, 16, 44, 45 имеются следы коррозии на защитном уголке КЛ 10 кВ, не покрашен защитный уголок КЛ 10 кВ.
4. На опоре №15 имеются следы перетирания брони КЛ 10 кВ.
5. В пролётах опор №14-15, 20-21, 22-25, 26-27, 36-37, 47-48 не соблюдена охранная зона воздушной линии 10 кВ. Ветки деревьев и кустарники находятся на недопустимом расстоянии от проводов воздушных линий 10 кВ. (менее 1 м.)
6. В пролетах опор №37-39, 47-48 необходима расчистка просеки под ВЛ 10 кВ.
7. Под опорами №16,17,26,30 произрастает кустарник, требуется вырубка.
8. На опоре №40 имеется отслоение бетона на стойке и на подкосе, требуется замена.
9. В пролётах опор №40-41 имеются скрутки провода, требуется замена провода.
10. СР №337 привод РЛНД 10 кВ расположен низко от земли, необходимо установить на уровне 1,5 м.
11. Отсутствует проектная и исполнительная документация на ВЛ-10 кВ №8 ПС Сосны на участке: ТП №775 – БКТПБ №21.
12. Отсутствует проектная и исполнительная документация на КЛ-10 кВ №8 ПС Сосны на участке: ТП №775 – БКТПБ №21 в пролетах опор: №54-55, а также ТП №775 – опора №61. КЛ-10 кВ №16 ПС Сосны на участке: ТП №775 – ТП №212
13. Отсутствуют бирки на отходящих линиях 10 кВ.
14. Кабельные линии 10 кВ подлежат передаче на баланс совместно с ТП №775.

Начальник МРЭС

Главный инженер МРЭС

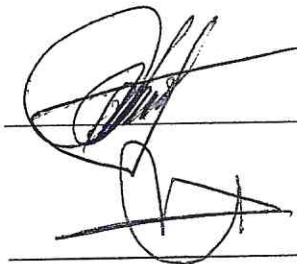

Мartiнович В.М.

Марцелев Д.О.