



ООО «Инабитрейд»

УНП 193009004, ОКПО 501345105000

220015г. Минск, ул. Пономаренко, д. 35а, пом. № 2

тел.: +375 (17) 302-36-39, +375 (29) 624-31-51, e-mail: info@inabitrade.by

р/с (BYN): BY76ALFA30122A00090010270000 в ЗАО «Альфа-Банк»,

БИК: ALFABY2X, адрес банка: г. Минск, ул. Сурганова, 43

13.07.2026

Учреждение здравоохранения
«Минский городской клинический
онкологический центр»

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия в составе:

председателя комиссии

инженер

(должность)

Речкин Б.Б.

(фамилия, инициалы)

членов комиссии:

инженер

Кислый С.Л.

составили настоящий акт о том, что в результате дополнительной диагностики источника бесперебойного питания GE SG 160kVA S3 (s/n: S3160-1404-B018B), расположенного по адресу: г. Минск, г. Минск, пр. Независимости, 64, выявлено следующее:

(наименование объекта)

1. Вентиляторы системы охлаждения в количестве 7 штук выработали свой ресурс, установленный заводом-изготовителем. Для предотвращения заклинивания, перегрева и выхода из строя силовых блоков ИБП, необходимо произвести замену вентиляторов.
2. Уведомление индикатора общей тревоги горит постоянно. Версия о неисправности доп. контактора Q1 не подтвердилась.
3. При запуске ИБП и отключении ручного байпаса, ИБП выдает ошибку №4116 – высокое напряжение батарей, что приводит к ошибке №4162 – выпрямитель выключен. Ошибка №4162 может возникать по следующим причинам:

1. Входная сеть выпрямителя вне допуска;
2. Аварийного отключения;
3. Высокое напряжение шины DC;
4. Удаленная команда (Daisy).

Для определения данной неисправности, после замены вентиляторов, необходима детальная диагностика платы выпрямителя, что потребует полное отключение ИБП и демонтаж платы.

Председатель комиссии

инженер

(должность)

Речкин Б.Б.

(И.О. Фамилия)

Члены комиссии:

инженер

(должность)

Кислый С.Л.

(И.О. Фамилия)



Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Замена вентиляторов	шт.	4	Code 1015897 Fan 815m3/h
2	Замена вентиляторов	шт.	3	EBM-PAPST 119x119, 230V
3	Настройка параметров ИБП и сброс ошибок после замены вентиляторов при помощи сервисного ПО	усл.	1	