

ЧП «КранМонтажГрупп»	Акт внешнего осмотра и контроля технического состояния	№ 13.08.2026.
----------------------	--	---------------

Объект:	Кран однобалочный подвесной зав. №60312
Заказчик	ОАО «Бобруйский завод КПД»
Ремонтная организация	ЧП «КранМонтажГрупп» Минская обл. г. Червень, ул. Барыкина, 95-15

АКТ №

Внешнего осмотра и контроля технического состояния

13 августа 2026 года

Комиссия по проведению внешнего осмотра и контроля технического состояния

- председатель *Иванов В.А.* главный инженер *Белого В.А.*
- члены комиссии *Петров В.В.* инженер - механик

Произвела обследование металлоконструкции крана грузоподъемного электрического однобалочного подвесного. зав. №60312, г/п 2т. В результате внешнего осмотра, контроля технического состояния и технического отчёта по диагностированию грузоподъемного крана было выявлено:

Наименование единицы, элемента	Описание неисправности (дефекта)	Способ устранения
1. Металлоконструкция, несущие элементы	Отсутствуют ловители (по одному с каждой стороны). Локальный износ паза в котором установлен палец крепления ходовой тележки механизма передвижения крана, что мешает горизонтальному перемещению ходовой тележки. Отсутствуют косые шайбы под головками болтов крепления грузовой балки к концевым балкам. Износ реборд ходовых колёс механизма передвижения крана Превышение величины	Замена ловителей (по одному с каждой стороны). Ремонт с проведением замены пальца крепления ходовой тележки механизма передвижения крана. Установка косых шайб под головками болтов крепления грузовой балки Проведение ремонта с устранением износа ходовых колёс механизма передвижения крана.

	зазоров между ребрами ходовых колёс крана и тельфера и полкой крановых и грузовой балки. Колесо механизма передвижения крана трёт по стенке крановых балок. Зазор между фланцем и канатным барабаном составляет до 10 мм, между фланцем и барабаном находится отрезок грузового каната	Орегулирование зазоров согласно паспортным данным. Демонтаж тельфера, снятие редуктора, удаление части каната, устранение зазора между фланцем и канатным барабаном.
--	---	--

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании результатов внешнего осмотра и контроля технического состояния крана электрического однобалочного, зав. №60312, г/п 2т. необходимо провести ремонт по восстановлению работоспособности крана.

Председатель комиссии

Члены комиссии



[Handwritten signatures and names of commission members]

Васильев В.А.
Бестюта О.А.
Левченко В.В.