


ТАА «Компанія Рэмад»
Вул. Гурскага, 11А, офіс 100
220015, г. Мінск
Тэл./факс (8-017) 373-68-47
E-mail: info@remod.by
Р/с BY25UNBS30120302900000013933
ЗАТ «БСБ Банк», код: UNBSBY2X
УНП 192007826

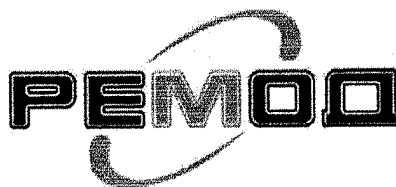

ООО «Компанія Рэмад»
Ул. Гурскага, 11А, офіс 100
220015, г. Мінск
Тел./факс (8-017) 373-68-47
E-mail: info@remod.by
Р/с BY25UNBS30120302900000013933
ЗАТ «БСБ Банк», код: UNBSBY2X
УНП 192007826

«24» августа 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 824/26-2

Комиссия в составе:
председателя комиссии

Главный инженер
(должность)

Титовец А.П.
(фамилия, инициалы)

членов комиссии:

Ведущий инженер
(должность)

Трейлиб В.К.
(фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования источника бесперебойного питания: Riello VSD 2200 A3, 2200VA, s/n MC28VLC30003956, находящегося на объекте: УЗ «Минский городской клинический онкологический центр», г. Минск, пр-т Независимости, д.64 установлено, что:

1. ИБП не функционирует в режиме работы от батарей.

2. Внутреннее сопротивление аккумуляторных батарей значительно выше допустимых величин (210-240мОм при необходимых 18-24мОм). Остаточная емкость комплекта АКБ менее 20% от номинальной (9Ач), что существенно снижает время автономной работы. Таким образом ИБП не сможет обеспечить защиту оборудования в аварийных ситуациях в расчетное время.

3. Для обеспечения надежной работы ИБП необходима замена комплекта АКБ.

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
1.	Замена АКБ	шт.	6	AGM, 12В, 9Ач; срок эксплуатации не менее 4 лет; габаритные размеры, ДхШхВ/Вкл: не более 151х65х94/99мм; вес не менее 2,6 кг.; внутреннее сопротивление, не более – 18мОм.


Председатель комиссии: Главный инженер
(должность)

А.П.Титовец
(И.О.Фамилия)


Члены комиссии:

Ведущий инженер
(должность)

В.К.Трейлиб
(И.О.Фамилия)

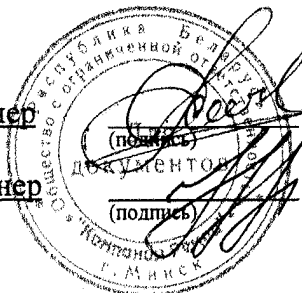

ТАА «Компанія Рэмад»
Вул. Гурскага, 11А, офіс 100
220015, г. Мінск
Тэл./факс (8-017) 373-68-47
E-mail: info@remod.by
Р/с BY25UNBS30120302900000013933
ЗАТ «БСБ Банк», код: UNBSBY2X
УНП 192007826

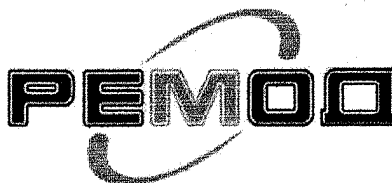

ООО «Компания Ремод»
Ул. Гурского, 11А, офис 100
220015, г. Минск
Тел./факс (8-017) 373-68-47
E-mail: info@remod.by
Р/с BY25UNBS30120302900000013933
ЗАО «БСБ Банк», код: UNBSBY2X
УНП 192007826

«24» августа 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 824/26-1

Комиссия в составе:

председателя комиссии

Главный инженер
(должность)

Титовец А.П.
(фамилия, инициалы)

членов комиссии:

Ведущий инженер
(должность)

Трейлиб В.К.
(фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования источника бесперебойного питания: Easy UPS 3М, 100kVA (E3MUPS100KH), s/n OE1944K21036, находящегося на объекте: УЗ «Минский городской клинический онкологический центр», г. Минск, пр-т Независимости, д.64 установлено, что:

1. По результату тестирования АКБ программным тестом индицируется сообщение «Тест АКБ отрицательный».

2. Внутреннее сопротивление одной из аккумуляторных батарей значительно выше, чем у других АКБ (120мОм при необходимых 8,1-10мОм), остаточная емкость – 1,5Ач. Остаточная емкость комплекта АКБ менее 50% от номинальной (56,4Ач), что существенно снижает время автономной работы. Таким образом ИБП не сможет обеспечить защиту оборудования в аварийных ситуациях в расчетное время. Для обеспечения надежной работы ИБП необходима замена комплекта АКБ.

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
1.	Замена АКБ	шт.	36	AGM, 12В, не менее 56,4Ач; срок эксплуатации не менее 8 лет; габаритные размеры, ДхШхВ/Вкл: не более 220х172х219/235мм; вес не менее 21,0 кг.; внутреннее сопротивление, не более – 8,1мОм.

Председатель комиссии: Главный инженер
(должность)

Члены комиссии:

Ведущий инженер
(должность)

А.П.Титовец
(И.О.Фамилия)

В.К.Трейлиб
(И.О.Фамилия)

