

Департамент по надзору за безопасным
ведением работ в промышленности
Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь
(Госпромнадзор)
Отдел технической диагностики
224032, г. Брест, ул. Сов. Конституции, 30-2
тел. 53-59-88

Заказчик: УП "Березовская ПМК-3"
Объект: кран автомобильный
КС-55727-7, рег. № 26-31-0068, зав. № 0068
Адрес: 225202, г.Береза, ул.Комсомольская
56

Акт проверки состояния металлоконструкций, механизмов, опорно- поворотного
устройства, кабины, электрооборудования, приборов безопасности кран автомобильный
КС-55727-7, рег. № 26-31-0068, зав. № 0068, 2009 года выпуска
от 08.09.2026 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

№ п/п	Наименование зон, узлов (подузлов)	Описание дефектов и место их расположения	Допуски на величины дефектов	Заключение. Рекомендации по устранению.
1. НЕПОВОРОТНАЯ РАМА, ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА, ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ, ОПОРНО – ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО, СТРЕЛА КРАНА, ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
1.1.	Неповоротная рама, рама поворотной платформы, выносные опоры, стрела телескопическая, вспомогательное оборудование	а). Трещины в сварном шве и основном металле, крепления шахты передней правой опоры, область усталостных трещин (См. фото 1) Lтр=110 мм Lтр=130 мм Lтр=15 мм Трещина в сварном шве задней левой опоры (См.фото 2) Lтр=15 мм Трещина в сварном шве задней правой опоры (См.фото 3) Lтр=20 мм Трещина в сварном шве задней левой опоры, (См.фото 4) Lтр=125 мм Трещина в сварном шве и околошовной зоне рамы крана (См.фото 5) Lтр=160 мм Трещина в сварном шве и околошовной зоне платформы крана (См.фото 6) Lтр=45 мм Трещина в сварном шве и основном металле крепления подрамника гидробака к раме крана (См.фото 7) Lтр=35 мм Трещина в сварном шве поворотной части крана (См.фото 8) Lтр=50 мм	Не допускаются	Привести ремонт силами специализированной организации
1.2.	Рама поворотная	а). Отклонение осей проушин от параллельности относительно плоскости основания поворотной платформы.	При $L < 1000 \text{ мм}$ f не более 25/1000 При $L > 1000 \text{ мм}$ f не более 15/1000	На момент проведения технической диагностики дефекты превышающих