

ОДО "БЕЛМЕДСЕРВИС"

ул. Карбышева, 48/2,
220119, Минск,
Республика Беларусь
тел.: (017) 281 25 98, 281 22 68
факс: (017) 281 25 69

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Наименование учреждения здравоохранения:

ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» УД Президента Республики Беларусь.
г. Ждановичи

Тип оборудования:

Анализатор ABL 800 FLEX, Радиометр, Дания (КДЛ)

Дата ввода в эксплуатацию и серийный номер:

I902-754R2496N0002, инв. №01350184 (ОАР КХ)
I902-754R2541N0002, инв. №01350206 (A520)

Обследованием установлено следующее:

В анализаторе ABL800FLEX параметры Hgb (гемоглобин) при измерениях пробы не дают измерения, что не соответствует техническим условиям производителя
При измерении параметров Рн, Ка, Na, Са, Cl нестабильность измерения. Дефект камеры измерения.
Причина обнаруженного дефекта – дефект (износ), в результате длительной эксплуатации.

ВЫВОДЫ:

- В анализаторе ABL 800 FLEX необходимо заменить
902-527 Клапан блока оксиметрии=1шт.(A520)
902-446 Измерительная камера=1шт.(ОАР КХ)
816-336 Прокладка теплопроводящая (b)
818-337 Прокладка теплопроводящая (a)

Представитель ОДО «БЕЛМЕДСЕРВИС»

Вед. инженер-электроник

Адашкевич И.А.



Вед инженер ОДО Мартун Д.В.